

SEAWARD

Bedienungsanleitung

601A525

Rev. 4 (10/2026)

PV:1500 Clamp

Zangenmessgerät

Inhalt

- Sicherheitsvorschriften
- Anwendung
- Gerät
- Bedienung
- Prüfungen / Tests / Messungen durchführen
- Transport und Lagerung
- Wartung
- Kontakt, Support und Service
- FCC Certification (Contains SQGBL653)

1. Sicherheitsvorschriften

Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch diese Anleitung sorgfältig und vollständig lesen und befolgen.
Die Anleitung muss jedem Benutzer des Geräts zur Verfügung gestellt werden.
Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Allgemeines

- Das Gerät darf nur von ausreichend geschultem Fachpersonal im gewerblichen Bereich verwendet werden. Es ist nicht für den privaten Endverbraucher bestimmt.
- Beachten und befolgen Sie alle nötigen Sicherheitsvorschriften für Ihre Arbeitsumgebung.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten mit dem Gerät eine geeignete und angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA).
- Aktive Körperhilfsmittel (z. B. Herzschrittmacher, Defibrillatoren) und passive Körperhilfsmittel können durch Spannungen, Ströme und elektromagnetische Felder vom Gerät in ihrer Funktion beeinflusst und die Träger in ihrer Gesundheit geschädigt werden. Ergreifen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen in Absprache mit dem Hersteller des Körperhilfsmittels und Ihrem Arzt. Kann eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden, verwenden Sie das Gerät nicht.

Zubehör

- Verwenden Sie nur das angegebene Zubehör (im Lieferumfang oder als optional gelistet) am Gerät.

Handhabung

- Das Gerät darf nur in den spezifizierten Messbereichen und in Niederspannungsanlagen 1000 V_{AC} / 1500 V_{DC} eingesetzt werden.

- Das Gerät und Zubehör darf nur an den dafür vorgesehenen Griffbereiche angefasst werden und die Anzeigeelemente dürfen nicht verdeckt werden.
- Vor und nach jeder Benutzung muss der Selbsttest durchgeführt und das Gerät auf einwandfreie Funktion (z. B. an einer bekannten Spannungsquelle) geprüft werden.
- Setzen Sie das Gerät nur in unversehrtm Zustand ein. Untersuchen Sie vor Verwendung das Gerät. Achten Sie dabei insbesondere auf Beschädigungen, unterbrochene Isolierung oder geknickte Kabel.
- Setzen Sie das Zubehör und alle Kabel nur in unversehrtm Zustand ein. Untersuchen Sie vor Verwendung das Zubehör und alle Kabel. Achten Sie dabei insbesondere auf Beschädigungen, unterbrochene Isolierung oder geknickte Kabel.
- Falls das Gerät oder sein Zubehör nicht einwandfrei funktioniert, nehmen Sie das Gerät/das Zubehör dauerhaft außer Betrieb und sichern es gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme.
- Tritt während der Verwendung eine Beschädigung des Geräts oder Zubehörs ein, z. B. durch einen Sturz, nehmen Sie das Gerät/das Zubehör dauerhaft außer Betrieb und sichern es gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme.
- Sind innere Schäden am Gerät oder Zubehör feststellbar (z. B. lose Teile im Gehäuse), nehmen Sie das Gerät/das Zubehör dauerhaft außer Betrieb und sichern es gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit eingesetzter und verschlossener Batterie-Fachabdeckung. Anderenfalls können unter Umständen an den Kontakten für die Batterien gefährliche Spannungen auftreten.
- Messleitungen und Kontaktierung
 - Berühren Sie nie leitende Enden (z. B. von Prüfspitzen).
 - Achten Sie auf eine angemessene Kontaktierung der Prüfspitzen.
 - Bewegen bzw. entfernen Sie soweit möglich die Prüfspitzen erst, nachdem der Prüfvorgang/Messvorgang abgeschlossen ist. Aufgrund der Testströme kann es ansonsten zu unerwünschter Funkenbildung kommen.
- Emissionen
 - Das Gerät erfüllt alle EMV-Richtlinien. Trotzdem kann es in sehr seltenen Fällen passieren, dass elektrische Geräte von dem Spannungsprüfer gestört werden oder dass der Spannungsprüfer durch andere elektrische Geräte gestört wird.

2. Anwendung

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen!

2.1 Verwendungszweck / Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Zangenmessgerät PV:1500 Clamp ist ein universell einsetzbares Zangenmessgerät für die Prüfung von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, berührungslose Spannung sowie für Kontinuitäts- und Diodentests. Das Gerät wird nach den neuesten Sicherheitsvorschriften gebaut und gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Arbeiten.

Nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Benutzer und Gerät gewährleistet.

2.2 Bestimmungswidrige Verwendung

Alle Verwendungen des Geräts, die nicht in dieser Bedienungsanleitung des Geräts beschrieben sind, sind bestimmungswidrig. Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu unvorhersehbaren Schäden führen.

2.3 Haftung und Gewährleistung

Die Haftung und Gewährleistung von Seaward Electronic Ltd richtet sich nach den geltenden vertraglichen und den zwingenden gesetzlichen Regelungen.

- Verwenden Sie das Gerät und das Zubehör nicht nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).
- Verwenden Sie das Gerät und das Zubehör nicht nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus. Überhitzung kann zu Geräteschäden führen.
- Setzen Sie das Gerät und das Zubehör nur innerhalb der angegebenen technischen Daten und Bedingungen (Umgebung, IP-Schutzcode, Messkategorie usw.) ein.
- Setzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen ein. Explosionsgefahr!
- Setzen Sie das Gerät nicht in feuergefährdeten Bereichen ein. Brandgefahr!

Batterien

- Das Gerät ist ohne Batterien nur eingeschränkt funktionsfähig: Bei leeren Batterien oder wenn keine Batterien eingelegt sind, zeigt das Gerät nur über die LED „gefährliche Spannung“ an, ob eine Spannung über 50 V_{AC} / 120 V_{DC} anliegt.

3. Gerät

3.1 Lieferumfang


- Stromzange PV:1500 Clamp
 - Messleitungen (1× rot, 1× schwarz)
 - Batterien (1,5 V, AAA, IEC LR03)
 - Bedienungsanleitung (dieses Dokument)
- Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

3.2 Geräteübersicht

- Zange
- Taschenlampe
- NCV-Erkennung + LED
- Dreheschalter
- Zangenhebel
- Display
- Halte-Bereich
- Batteriefach
- Steuerungstasten
- Buchse 1 Masse-/COM-Buchse
- Buchse 2 Eingangsbuchse für Messungen



Buchsen

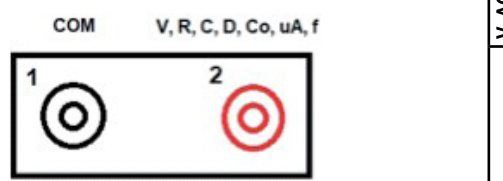

Buchse 1 Masse-/COM
Buchse 2 Eingang für Messungen

Dreheschalter


Mit dem Dreheschalter wählt der Benutzer den Messmodus aus. Befindet sich das Gerät im Strom- oder Spannungs-Modus, so ist es standardmäßig auf AC eingestellt. Die Auswahl von DC erfolgt manuell mit der Taste SELECT/ZERO.

Tastenfunktionen

Das Gerät hat 4 Drucktasten, die auf kurzes und langes Drücken reagieren. Die Funktionen der einzelnen Tasten sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

	NCV	freq	uA AC/DC	RCDC	V AC/DC	A AC/DC	off	Taste
Taschenlampe ein/aus								TORCH / LPF
Langes Drücken								MIN / MAX / INRUSH
Kurzes Drücken								HOLD / BACK-LIGHT
Langes Drücken								SELECT / ZERO

Display

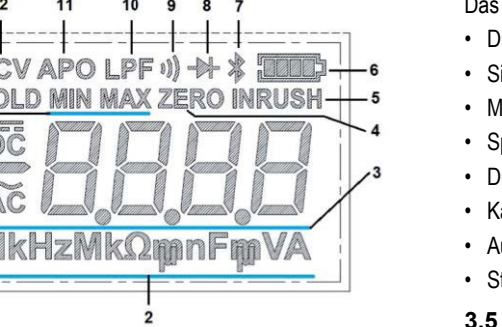

Nr.	Symbol	Bedeutung
1	AC DC	Wechselstrom, Gleichstrom
2	MkHHzMkΩ	Maßeinheiten
3	-8888	Messwerte
4	ZERO	Nullstellung im DC-Zangenmodus
5	INRUSH	Einschaltstrommodus
6	Batterieanzeige	Batterieanzeige
7	Bluetooth	Bluetooth
8	Diode	Diodentest
9	u)	Durchgangsprüfung
10	LPF	LP-Filter (AC) aktiviert
11	APO	Automatisches Ausschalten aktiviert
12	NCV	Berührungslose Spannungsmessung aktiv
13	HOLD	HOLD ist aktiviert. Anzeige friert aktuellen Messwert ein
14	MIN / MAX	Maximaler, minimaler und durchschnittlicher Messwert
Fehlermeldung auf dem LCD		
OL		Die Eingabe außerhalb des Bereichs

3.3 Symbole auf dem Gerät oder in der Bedienungsanleitung

- Achtung! Warnung vor einer Gefahrenstelle, Bedienungsanleitung beachten.
- Hinweis. Unbedingt beachten.
- Vorsicht! Gefährliche Spannung, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Durchgängige doppelte oder verstärkte Isolierung nach Kategorie II gemäß DIN EN 61140.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung
- Konformitäts-Zeichen, bestätigt die Einhaltung der gültigen EU-Richtlinien. Das Gerät erfüllt die EMV-Richtlinie (2014/30/EU), und EN 61326-1. Es erfüllt ebenfalls die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), Norm DIN EN 61243-3. Die CE-Erklärung finden Sie auf unserer Website.
- Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Einhaltung der jeweils gelten örtlichen Vorgaben verpflichtet. Ausführliche Informationen zur Entsorgung erhalten Sie auf Anfrage.

3.4 Leistungsumfang

- Das Gerät zeichnet sich durch folgende Punkte aus:
- Display mit 4000 Stellen
 - Sicherheit nach DIN VDE 041 / EN 61010
 - Messkategorie CAT IV 1000 V (CAT III 1500 V)
 - Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung
 - Dioden- und akustische Durchgangsprüfung
 - Kapazitäts- und Frequenzmessung
 - Automatische Bereichsauswahl
 - Stoß- und schlagfest durch robuste Konstruktion

3.5 Technische Daten

Allgemein

Display	LCD; 7 Segmente, 4-stellige Anzeige, Hintergrundbeleuchtung;
Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Durchgang, Diode, Polarität (- für negative Werte), Einschaltstrom:	
NCV, LPF, Hold, Min/Max, Zero, Bluetooth®, automatische Abschaltung, Batterieprüfung	
Batteriestatusanzeige	Symbol für leere Batterie erscheint (bei < 2,5 V)
Verschmutzungsgrad	2
Stromzufuhr	Batterien, 2 × 1,5 V, AAA, IEC LR03
Abmessung L × B × H	ca. 220 mm × 80 mm × 42 mm
Zangenöffnung	35 mm
Abstand	25 mm
Messleitungen	
Gewicht	ca. 268 g (ohne Batterien)
Taschenlampe	+
Automatische Abschaltung	+
Selbsttest	+
Messkategorie	CAT IV / 1000 V (CAT III 1500 V)
Konnektivität	
Typ	Bluetooth® 5.0
Verwendung	Verbindung zu PV-1525
Frequenzbereich	2,402 GHz ... 2,48 GHz
Maximale Leistung	+8 dBm maximum
FCC	Class B, contains SQGBL653

Umgebungsbedingungen

Betrieb	0 °C ... +50 °C, max. 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Lagerung	-10 °C ... +60 °C, max. 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Batterien)

Höhe über dem Meerespiegel

bis zu 2000 m

Funktionen

Funktion	Bereich
Spannungsmessung	1 mV _{DC} ... 1000 V _{AC} TRMS, 1 mV _{DC} ... 1500 V _{DC}
Überlastungsschutz Hohe Impedanz	10 MΩ Spannungsmessung
Strommessung	Zange: 0,2 A _{AC} ... 400 A _{AC} TRMS, 2 A _{AC} ... 400 A _{AC} Buchse: 2 μA _{AC} ... 400 μA _{AC} TRMS, 2 μA _{AC} ... 400 μA _{AC}
Widerstandsmessung	0 Ω ... 40 MΩ
Kapazitätsmessung	10 nF ... 100 μF
Durchgangstest	< 30 Ω Signalton Umschaltpunkt 0 Ω ... 30 Ω (± 20 Ω)
Diodentest	0 V ... 1,0 V
Frequenzmessung	1 Hz ... 9,99 MHz
TRMS	-

malwert angezeigt. Ein weiterer kurzer Druck aktiviert die zyklische Anzeige des Minimalwertes, dann des Maximalwertes und des Normalwertes.

Diese Funktion kann in allen Messmodi aktiviert werden. Die entsprechenden Display-Segmente werden zur Signalisierung des Zustands eingeschaltet.

4.5 HOLD-Funktion

- Ist die HOLD-Funktion aktiviert, wird nur der zuletzt gespeicherte Messwert auf dem Display angezeigt. Das Display wird nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich die angelegte Spannung ändert. Die LED-Anzeige zeigt immer die aktuell angelegte Spannung (> 120 V) an. Die LED zur Warnung vor gefährlicher Spannung zeigt Spannungen > 50 V_{AC} und > 120 V_{DC} an.

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert die Display-Aktualisierung. Sobald die HOLD/BACKLIGHT-Taste (kurz) gedrückt wird, stoppt das Gerät die Aktualisierung der Display-Anzeige. Durch erneutes Drücken der Taste fährt das Gerät mit dem normalen Betrieb fort. Wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist, wird HOLD im Display angezeigt. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.6 Hintergrundbeleuchtung

Nach dem Einschalten schaltet ein langer Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein/aus. Wenn sie eingeschaltet ist, wird sie durch Timeout (1 Minute) oder durch einen weiteren langen Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT deaktiviert. Die Steuerung ist in allen Messmodi möglich.

4.7 Taschenlampenlicht

Nach dem Einschalten schaltet ein kurzer Druck auf die Taste TORCH/LPF das Taschenlampenlicht ein/aus. Wenn es ausgeschaltet ist, wird es durch eine Zeitüberschreitung (1 Minute) oder durch erneutes kurzes Drücken der Taste TORCH/LPF deaktiviert. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.8 Tiefpassfilter (LPF-Funktion)

Der LPF-Filter erster Ordnung bietet Rauschunterdrückung in den AC-Messmodi Strom und Spannung. Die Verwendung des LPF kann die Genauigkeit verringern. Standardmäßig ist der LPF ausgeschaltet. Nach dem Einschalten des Geräts schaltet ein langer Druck auf die Taste TORCH/LPF die LPF-Funktion ein/aus.

4.2 Ausschalten

Das Ausschalten geschieht durch Drehen des Drehschalters von einem der Modi auf dem Drehschalter auf OFF.

4.3 Automatische Ausschaltung (APO)

Die automatische Abschaltung nach 15 Minuten ist standardmäßig aktiviert, im Display wird APO angezeigt, um dieses Verhalten zu signalisieren. Um die automatische Abschaltfunktion auszuschalten, halten Sie die HOLD/BACKLIGHT-Taste gedrückt, während Sie den Schalter von der Position OFF in eine andere Position drehen. Wenn APO deaktiviert ist, wird APO nicht mehr im Display angezeigt.

4.4 Umschalten zwischen Minimum, Maximum und Normalwert

Ein kurzer Druck auf die MIN/MAX/INRUSH-Taste schaltet zwischen Minimum, Maximum und Normalwert um. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Durch kurzes Drücken der Taste wird zuerst der Maxi-

malwert angezeigt. Ein weiterer kurzer Druck aktiviert die zyklische Anzeige des Minimalwertes, dann des Maximalwertes und des Normalwertes.

Diese Funktion kann in allen Messmodi aktiviert werden. Die entsprechenden Display-Segmente werden zur Signalisierung des Zustands eingeschaltet.

4.5 HOLD-Funktion

- Ist die HOLD-Funktion aktiviert, wird nur der zuletzt gespeicherte Messwert auf dem Display angezeigt. Das Display wird nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich die angelegte Spannung ändert. Die LED-Anzeige zeigt immer die aktuell angelegte Spannung (> 120 V) an. Die LED zur Warnung vor gefährlicher Spannung zeigt Spannungen > 50 V_{AC} und > 120 V_{DC} an.

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert die Display-Aktualisierung. Sobald die HOLD/BACKLIGHT-Taste (kurz) gedrückt wird, stoppt das Gerät die Aktualisierung der Display-Anzeige. Durch erneutes Drücken der Taste fährt das Gerät mit dem normalen Betrieb fort. Wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist, wird HOLD im Display angezeigt. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.6 Hintergrundbeleuchtung

Nach dem Einschalten schaltet ein langer Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein/aus. Wenn sie eingeschaltet ist, wird sie durch Timeout (1 Minute) oder durch einen weiteren langen Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT deaktiviert. Die Steuerung ist in allen Messmodi möglich.

4.7 Taschenlampenlicht

Nach dem Einschalten schaltet ein kurzer Druck auf die Taste TORCH/LPF das Taschenlampenlicht ein/aus. Wenn es ausgeschaltet ist, wird es durch eine Zeitüberschreitung (1 Minute) oder durch erneutes kurzes Drücken der Taste TORCH/LPF deaktiviert. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.8 Tiefpassfilter (LPF-Funktion)

Der LPF-Filter erster Ordnung bietet Rauschunterdrückung in den AC-Messmodi Strom und Spannung. Die Verwendung des LPF kann die Genauigkeit verringern. Standardmäßig ist der LPF ausgeschaltet. Nach dem Einschalten des Geräts schaltet ein langer Druck auf die Taste TORCH/LPF die LPF-Funktion ein/aus.

4.2 Ausschalten

Das Ausschalten geschieht durch Drehen des Drehschalters von einem der Modi auf dem Drehschalter auf OFF.

4.3 Automatische Ausschaltung (APO)

Die automatische Abschaltung nach 15 Minuten ist standardmäßig aktiviert, im Display wird APO angezeigt, um dieses Verhalten zu signalisieren. Um die automatische Abschaltfunktion auszuschalten, halten Sie die HOLD/BACKLIGHT-Taste gedrückt, während Sie den Schalter von der Position OFF in eine andere Position drehen. Wenn APO deaktiviert ist, wird APO nicht mehr im Display angezeigt.

4.4 Umschalten zwischen Minimum, Maximum und Normalwert

Ein kurzer Druck auf die MIN/MAX/INRUSH-Taste schaltet zwischen Minimum, Maximum und Normalwert um. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Durch kurzes Drücken der Taste wird zuerst der Maxi-

malwert angezeigt. Ein weiterer kurzer Druck aktiviert die zyklische Anzeige des Minimalwertes, dann des Maximalwertes und des Normalwertes.

Diese Funktion kann in allen Messmodi aktiviert werden. Die entsprechenden Display-Segmente werden zur Signalisierung des Zustands eingeschaltet.

4.5 HOLD-Funktion

- Ist die HOLD-Funktion aktiviert, wird nur der zuletzt gespeicherte Messwert auf dem Display angezeigt. Das Display wird nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich die angelegte Spannung ändert. Die LED-Anzeige zeigt immer die aktuell angelegte Spannung (> 120 V) an. Die LED zur Warnung vor gefährlicher Spannung zeigt Spannungen > 50 V_{AC} und > 120 V_{DC} an.

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert die Display-Aktualisierung. Sobald die HOLD/BACKLIGHT-Taste (kurz) gedrückt wird, stoppt das Gerät die Aktualisierung der Display-Anzeige. Durch erneutes Drücken der Taste fährt das Gerät mit dem normalen Betrieb fort. Wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist, wird HOLD im Display angezeigt. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.6 Hintergrundbeleuchtung

Nach dem Einschalten schaltet ein langer Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein/aus. Wenn sie eingeschaltet ist, wird sie durch Timeout (1 Minute) oder durch einen weiteren langen Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT deaktiviert. Die Steuerung ist in allen Messmodi möglich.

4.7 Taschenlampenlicht

Nach dem Einschalten schaltet ein kurzer Druck auf die Taste TORCH/LPF das Taschenlampenlicht ein/aus. Wenn es ausgeschaltet ist, wird es durch eine Zeitüberschreitung (1 Minute) oder durch erneutes kurzes Drücken der Taste TORCH/LPF deaktiviert. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.8 Tiefpassfilter (LPF-Funktion)

Der LPF-Filter erster Ordnung bietet Rauschunterdrückung in den AC-Messmodi Strom und Spannung. Die Verwendung des LPF kann die Genauigkeit verringern. Standardmäßig ist der LPF ausgeschaltet. Nach dem Einschalten des Geräts schaltet ein langer Druck auf die Taste TORCH/LPF die LPF-Funktion ein/aus.

4.2 Ausschalten

Das Ausschalten geschieht durch Drehen des Drehschalters von einem der Modi auf dem Drehschalter auf OFF.

4.3 Automatische Ausschaltung (APO)

Die automatische Abschaltung nach 15 Minuten ist standardmäßig aktiviert, im Display wird APO angezeigt, um dieses Verhalten zu signalisieren. Um die automatische Abschaltfunktion auszuschalten, halten Sie die HOLD/BACKLIGHT-Taste gedrückt, während Sie den Schalter von der Position OFF in eine andere Position drehen. Wenn APO deaktiviert ist, wird APO nicht mehr im Display angezeigt.

4.4 Umschalten zwischen Minimum, Maximum und Normalwert

Ein kurzer Druck auf die MIN/MAX/INRUSH-Taste schaltet zwischen Minimum, Maximum und Normalwert um. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Durch kurzes Drücken der Taste wird zuerst der Maxi-

malwert angezeigt. Ein weiterer kurzer Druck aktiviert die zyklische Anzeige des Minimalwertes, dann des Maximalwertes und des Normalwertes.

Diese Funktion kann in allen Messmodi aktiviert werden. Die entsprechenden Display-Segmente werden zur Signalisierung des Zustands eingeschaltet.

4.5 HOLD-Funktion

- Ist die HOLD-Funktion aktiviert, wird nur der zuletzt gespeicherte Messwert auf dem Display angezeigt. Das Display wird nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich die angelegte Spannung ändert. Die LED-Anzeige zeigt immer die aktuell angelegte Spannung (> 120 V) an. Die LED zur Warnung vor gefährlicher Spannung zeigt Spannungen > 50 V_{AC} und > 120 V_{DC} an.

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert die Display-Aktualisierung. Sobald die HOLD/BACKLIGHT-Taste (kurz) gedrückt wird, stoppt das Gerät die Aktualisierung der Display-Anzeige. Durch erneutes Drücken der Taste fährt das Gerät mit dem normalen Betrieb fort. Wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist, wird HOLD im Display angezeigt. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.6 Hintergrundbeleuchtung

Nach dem Einschalten schaltet ein langer Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein/aus. Wenn sie eingeschaltet ist, wird sie durch Timeout (1 Minute) oder durch einen weiteren langen Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT deaktiviert. Die Steuerung ist in allen Messmodi möglich.

4.7 Taschenlampenlicht

Nach dem Einschalten schaltet ein kurzer Druck auf die Taste TORCH/LPF das Taschenlampenlicht ein/aus. Wenn es ausgeschaltet ist, wird es durch eine Zeitüberschreitung (1 Minute) oder durch erneutes kurzes Drücken der Taste TORCH/LPF deaktiviert. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.8 Tiefpassfilter (LPF-Funktion)

Der LPF-Filter erster Ordnung bietet Rauschunterdrückung in den AC-Messmodi Strom und Spannung. Die Verwendung des LPF kann die Genauigkeit verringern. Standardmäßig ist der LPF ausgeschaltet. Nach dem Einschalten des Geräts schaltet ein langer Druck auf die Taste TORCH/LPF die LPF-Funktion ein/aus.

4.2 Ausschalten

Das Ausschalten geschieht durch Drehen des Drehschalters von einem der Modi auf dem Drehschalter auf OFF.

4.3 Automatische Ausschaltung (APO)

Die automatische Abschaltung nach 15 Minuten ist standardmäßig aktiviert, im Display wird APO angezeigt, um dieses Verhalten zu signalisieren. Um die automatische Abschaltfunktion auszuschalten, halten Sie die HOLD/BACKLIGHT-Taste gedrückt, während Sie den Schalter von der Position OFF in eine andere Position drehen. Wenn APO deaktiviert ist, wird APO nicht mehr im Display angezeigt.

4.4 Umschalten zwischen Minimum, Maximum und Normalwert

Ein kurzer Druck auf die MIN/MAX/INRUSH-Taste schaltet zwischen Minimum, Maximum und Normalwert um. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Durch kurzes Drücken der Taste wird zuerst der Maxi-

malwert angezeigt. Ein weiterer kurzer Druck aktiviert die zyklische Anzeige des Minimalwertes, dann des Maximalwertes und des Normalwertes.

Diese Funktion kann in allen Messmodi aktiviert werden. Die entsprechenden Display-Segmente werden zur Signalisierung des Zustands eingeschaltet.

4.5 HOLD-Funktion

- Ist die HOLD-Funktion aktiviert, wird nur der zuletzt gespeicherte Messwert auf dem Display angezeigt. Das Display wird nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich die angelegte Spannung ändert. Die LED-Anzeige zeigt immer die aktuell angelegte Spannung (> 120 V) an. Die LED zur Warnung vor gefährlicher Spannung zeigt Spannungen > 50 V_{AC} und > 120 V_{DC} an.

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert die Display-Aktualisierung. Sobald die HOLD/BACKLIGHT-Taste (kurz) gedrückt wird, stoppt das Gerät die Aktualisierung der Display-Anzeige. Durch erneutes Drücken der Taste fährt das Gerät mit dem normalen Betrieb fort. Wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist, wird HOLD im Display angezeigt. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.6 Hintergrundbeleuchtung

Nach dem Einschalten schaltet ein langer Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein/aus. Wenn sie eingeschaltet ist, wird sie durch Timeout (1 Minute) oder durch einen weiteren langen Druck auf die Taste HOLD/BACKLIGHT deaktiviert. Die Steuerung ist in allen Messmodi möglich.

4.7 Taschenlampenlicht

Nach dem Einschalten schaltet ein kurzer Druck auf die Taste TORCH/LPF das Taschenlampenlicht ein/aus. Wenn es ausgeschaltet ist, wird es durch eine Zeitüberschreitung (1 Minute) oder durch erneutes kurzes Drücken der Taste TORCH/LPF deaktiviert. Die Funktion ist in allen Messmodi verfügbar.

4.8 Tiefpassfilter (LPF-Funktion)

Der LPF-Filter erster Ordnung bietet Rauschunterdrückung in den AC-Messmodi Strom und Spannung. Die Verwendung des LPF kann die Genauigkeit verringern. Standardmäßig ist der LPF ausgeschaltet. Nach dem Einschalten des Geräts schaltet ein langer Druck auf die Taste TORCH/LPF die LPF-Funktion ein/aus.

4.2 Ausschalten

Das Ausschalten geschieht durch Drehen des Drehschalters von einem der Modi auf dem Drehschalter auf OFF.

4.3 Automatische Ausschaltung (APO)

Die automatische Abschaltung nach 15 Minuten ist standardmäßig aktiviert, im Display wird APO angezeigt, um dieses Verhalten zu signalisieren. Um die automatische Abschaltfunktion auszuschalten, halten Sie die HOLD/BACKLIGHT-Taste gedrückt, während Sie den Schalter von der Position OFF in eine andere Position drehen. Wenn APO deaktiviert ist, wird APO nicht mehr im Display angezeigt.

4.4 Umschalten zwischen Minimum, Maximum und Normalwert

Ein kurzer Druck auf die MIN/MAX/INRUSH-Taste schaltet zwischen Minimum, Maximum und Normalwert um. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Durch kurzes Drücken der Taste wird zuerst der Maxi-

6. Transport und Lagerung

- Unschadgemäße Verpackung
- Schließen Sie die Messleitungen an den Prüfling an.
- Der gemessene Wert wird auf dem Display angezeigt.

5.7 Diodenprüfung

- Vor jeder



Operating Instructions

601A525
Rev. 4 (10/2026)

PV:1500 Clamp

Clamp Meter

Content

- Safety instructions
- Application
- The device
- Operation
- Conducting tests/measurements
- Transport and storage
- Maintenance
- Contact, support and service
- FCC Certification (Contains SQGBL653)

1. Safety instructions

Read and follow these instructions carefully and completely in order to ensure safe and proper use.

The instructions must be made available to all persons who use the device.
Keep for future reference.

General

- The instrument may only be used by adequately trained and qualified personnel in the commercial trades. It is not a consumer product.
- Observe and comply with all safety regulations which are applicable for your work environment.
- Wear suitable and appropriate personal protective equipment (PPE) whenever working with the device.
- The functioning of active medical devices (for example pacemakers, defibrillators) and passive medical devices may be affected by voltages, currents and electromagnetic fields generated by the device and the health of their users may be impaired. Implement corresponding protective measures in consultation with the manufacturer of the medical device and your physician. If any potential risk cannot be ruled out, do not use the device.

Accessories

- Use only the specified accessories (included in the scope of delivery or listed as options) with the device.

Handling

- The device may be used only within the specified measurement ranges and in low-voltage installations up to 1000 V_{AC}/1500 V_{DC}.

- Hold the device and accessories by the designated grip areas only, the display elements must not be covered.
- Before and after use, always conduct the self-test and check that the device is in perfect working order (e.g. on a known voltage source).

- Use the device in undamaged condition only. Inspect the device before use. Pay particular attention to damage, interrupted insulation or kinked cables. Damaged components must be replaced immediately.
- Use the accessories and all cables in undamaged condition only. Inspect accessories and all cables before use. Pay particular attention to damage, interrupted insulation or kinked cables.

- If the device or its accessories don't function flawlessly, permanently remove the device/accessories from operation and secure them against inadvertent use.
- If the device or accessories are damaged during use, for example if they're dropped, permanently remove the device/accessories from operation and secure them against inadvertent use.

- If there are any signs of interior damage to the device or accessories (e.g. loose parts in the housing), permanently remove the device/accessories from operation and secure them against inadvertent use.
- The devices and accessories of Seaward Electronic Ltd are designed such as to ensure optimum compatibility with the Seaward Electronic Ltd products that are expressly provided for them. Unless otherwise expressly confirmed in writing by Seaward Electronic Ltd, they are not intended and suited for use with other products.

- The device and the accessories may only be used for the tests/measurements described in the documentation for the device.

Operating conditions

- Do not use the device and its accessories after long periods of storage under unfavorable conditions (e.g. humidity, dust or extreme temperature).
- Do not use the device and its accessories after extraordinary stressing due to transport.
- Do not expose the device to direct sunlight for long periods of time. Overheating can lead to damage to the appliance.
- Only use the device and its accessories within the limits of the specified technical data and conditions (ambient conditions, IP protection code, measuring category etc.).
- Do not use the device in potentially explosive atmospheres. Danger of explosion!
- Do not use the device in atmospheres subject to fire hazard. Danger of fire!

Regular batteries

- Without batteries the device only has a limited functionality: If the batteries are empty or if there are no batteries inserted into the device, only the LED for dangerous voltage lights up if a voltage of 50 V_{AC}/120 V_{DC} is present. Therefore, if possible, operate the device with batteries.
- Use batteries in undamaged condition only. Risk of explosion and fire in the case of damaged batteries! Inspect the batteries before use. Pay particular attention to leaky and damaged batteries.

- Only use the device with inserted and secured battery compartment lid. Otherwise, dangerous voltages may occur at the battery contacts under certain circumstances.

Measurement cables and establishing contact

- Never touch conductive ends (for example of test probes).
- Ensure that the probes make good contact.
- Do not move or remove as far as possible the test probes until testing/measurement has been completed. Unwanted sparking may otherwise occur due to test current.

Emissions

- The device complies with all EMC regulations. Nevertheless, in rare cases it may disturb electronic devices with its electrical field or the device may be disturbed by electrical devices.

2. Application

Please read this important information!

2.1 Intended Use

The PV:1500 Clamp clamp meter is a universally applicable clamp meter for testing voltage, current, resistance, capacitance, frequency, non-contact voltage as well as for continuity and diode tests.

The device is constructed according to the latest safety regulations and guarantees safe and reliable working. Safety of the user, as well as that of the device, is only assured when it's used for its intended purpose.

2.2 Use for other than intended purpose

Using the device for any purposes other than those described in these device operating instructions is contrary to use for intended purpose. Use for purposes other than those intended may result in unforeseeable damage!

2.3 Liability and guarantee

The warranty provided by Seaward Electronic Ltd, and its liability, are governed by the applicable contractual and mandatory statutory provisions.

3. The device

3.1 Scope of delivery

- 1 clamp meter PV:1500 Clamp
- 2 test leads (1 × red, 1 × black)
- 2 batteries (1.5 V, AAA, IEC LR03)

- 1 operating instructions (this document)

Please check the scope of delivery for completeness and intactness.


3.2 The device

Device overview

- Clamp hook
- Torchlight
- NCV detection + LED
- Rotary switch
- Clamp trigger
- Display
- Grip area
- Battery compartment
- Control keys
- Socket 1 ground / COM
- Socket 2 input for measurements



Sockets

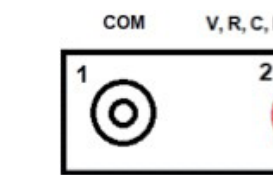

Socket 1 Ground / COM

Socket 2 Input for measurements

Rotary switch


With the rotary switch the user can select the measurement mode. If the device is in current or voltage mode AC will be selected by default. Select DC manually using the SELECT/ZERO button.

Function push buttons

The device has 4 push buttons responding to short and long presses. Functions of each button are described in table below.

	NCV	freq	uA AC/DC	RCDC	V AC/DC	A AC/DC	off	Button
	Toggle torchlight on / off	Toggle torchlight on / off	Toggle torchlight on / off	Toggle torchlight on / off	Toggle torchlight on / off	Toggle torchlight on / off	Toggle torchlight on / off	TORCH / LPF
								Long press
								MIN / MAX / INRUSH
								Long press
								HOLD / BACKLIGHT
								Long press
								SELECT / ZERO
								Long press

Display

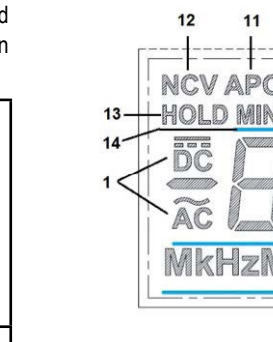

No.	Symbol	Meaning
1	AC DC	Alternating current, direct current
2	MkHHzMkΩ	Measurement units
3	-8888	Measurement value
4	ZERO	Zeroing in DC clamp mode
5	INRUSH	Inrush mode
6	Battery icon	Battery gauge
7	Bluetooth symbol	Bluetooth®
8	Diode symbol	Diode test
9	Continuity symbol	Continuity test
10	LPF	LP Filter (AC) enabled
11	APO	Automatic power OFF enabled
12	NCV	Contactless voltage measurement active
13	HOLD	HOLD is enabled. Display freezes current reading
14	MIN / MAX	Maximum, minimum, average reading

Error Messages on LCD	
OL	The input out of range

3.3 Symbols on the device or in the operating instructions

- Warning of a potential danger. Read and follow the operating instructions.
- Note! Use utmost attention.
- Caution! Dangerous voltage. Danger of electrical shock.
- Continuous double or reinforced insulation category II according to IEC 536 / DIN EN 61140.
- Suitable for working under live voltage.
- Conformity symbol, the device complies with the valid EU directives. It complies with the EMC Directive (2014/30/EU) and EN 6136-1, the Low Voltage Directive (2014/35/EU), and DIN EN 61243-3. You can find the CE declaration on our website.
- The device may not be disposed of with household trash. You are required to comply with all applicable local regulations. Further information regarding disposals can be available on request.

3.4 Included features

The device is characterized by the following features:

- Display with 4000 counts
- Safety according to DIN VDE 0411/EN 61010
- Measurement category CAT IV 1000 V (CAT III 1500 V)
- Voltage, current and resistance measurement
- Diode and acoustical continuity test function
- Capacitance and frequency measurement
- Automatic range selection
- Impact and shock proof due the robust design

3.5 Technical data

General

Display	LCD; 7 segments, 4 digits, backlight; current, voltage, resistance, capacity, frequency, continuity, diode, polarity (– for negative values), inrush current, NCV, LPF: hold, min/max, zero, Bluetooth®, automatic switch-off, battery test
Battery status display	Empty battery symbol appears (at < 2.5 V)
Pollution degree	2
Power supply	Batteries, 2 × 1.5 V AAA, IEC LR03
Dimension L × W × H	approx. 220 mm × 80 mm × 42 mm
Clamp opening	35 mm
Distance between measurement cables	25 mm
Weight	approx. 268 g (without batteries)
Torch light	+
Automatic switch-off	+
Self-test	+
Measurement category	CAT IV / 1000 V (CAT III 1500 V)
Connectivity	
Type	Bluetooth® 5.0
Usage	Connection to PV:1525
Frequency range	2.402 GHz ... 2.48 GHz
Transmission	+8 dBm maximum
intensity	
FCC	Class B, contains SQGBL653

Ambient conditions

Operation	0 °C ... –50 °C, max. 80 % rel. humidity
Storage	–10 °C ... +60 °C, max. 80 % rel. humidity (without batteries)
Height above sea level	up to 2000 m

Features

Feature	Range
Voltage measurement	1 mV _{AC} ... 1000 V _{AC} TRMS, 1 mV _{DC} ... 1500 V _{DC}
Overload protection high impedance	10 MΩ voltage measurement
Current measurement	Clamp: 0.2 A _{AC} ... 400 A _{AC} TRMS, 2 A _{DC} ... 400 A _{DC} Sockets: 2 μA _{AC} ... 400 μA _{AC} TRMS, 2 μA _{DC} ... 400 μA _{DC}
Resistance measurement	0 Ω ... 40 MΩ
Capacitance measurement	10 nF ... 100 μF
Continuity test	< 30 Ω signal tone Switching point 0 Ω ... 30 Ω (± 20 Ω)
Diode test	0 V ... 1.0 V
Frequency measurement	1 Hz ... 9.99 MHz
TRMS	–
NCV	–
LPF (low pass filter)	1 kHz / –3 dB

Accuracy

Technical data refer to 23 °C ± 5 °C < 80 % rel. humidity. Temperature coefficient 0.15 x specified accuracy per 1 °C (< 18 °C and > 28 °C).

Feature	Range ¹⁾	Basic Accuracy
Direct voltage-measurement	1 mV ... 400 mV	± (1.5 % of meas. val. + 5 counts)
	401 mV ... 1500 V	± (1 % of meas. val. + 5 counts)
Alternating voltage-measurement ²⁾³⁾	1 mV ... 400 mV	± (1.5 % of meas. val. + 5 counts)
	401 mV ... 1500 V	± (1 % of meas. val. + 5 counts)
Direct current clamp measurement	0.2 A ... 400 A	± (2 % of meas. val. + 5 counts)
Direct current socket measurement	2 μA ... 400 μA	± (1.5 % of meas. val. + 5 counts)
Alternating current clamp measurement ³⁾⁴⁾	0.2 A _{AC} ... 400 A	± (2 % of meas. val. + 5 counts)
Alternating current socket measurement ²⁾⁵⁾	2 μA _{AC} ... 400 μA _{AC}	± (1.8 % of meas. val. + 5 counts)
Resistance measurement	0 Ω ... 40 MΩ	± (1.5 % of meas. val. + 3 counts)
Frequency	1 Hz ... 9.99 MHz	± 0.1 % + 1D
Capacitance measurement	10 nF ... 51.2 nF	typical ±10 %
	51.3 nF ... 5120 μF	± (1.5 % of meas. val. + 5 counts)
	5121 μF ... 100 μF ⁶⁾	typical ±10 %

¹⁾: The lowest range is specified from 5 % ...100 % of range.

²⁾: Signal range 40 Hz ... 1 kHz.

³⁾: If signal is mixed (AC+DC) only the pure AC component will be taken into account.

⁴⁾: Frequency of AC current up to 400 Hz.

⁵⁾: With increasing frequency (over 400 Hz) accuracy decreases.

⁶⁾: Maximum measurement time is 15 s.

4. Operation

4.1 Switching on

To switch the device on, turn the rotary switch from OFF to one of the modes (e.g. A, V, NCV).

4.2 Switching off

To switch the device off, turn the rotary switch from one of the modes to OFF.

4.3 Automatic power off (APO)

Automatic power off after 15 minutes is active by default, the display shows APO to signal it. To switch APO off, press and hold the HOLD/BACKLIGHT button while turning the rotary switch from the OFF position to any other position. When APO is disabled, the display no longer shows APO.

4.4 Switching between minimum, maximum and normal value

Shortly pressing the MIN/MAX/INRUSH button switches between minimum, maximum and normal value. This feature is disabled by default.

A short press on the button enables displaying the maximum value first. Another short press activates a cycling display of the minimum value, then maximum value and normal value.

This feature can be activated in all measurement modes. Appropriate display segments will be displayed to signalize the status.

4.5 HOLD feature

- If the HOLD function is activated, only the last saved measured value is shown on the display. The display is no longer updated, even if the applied voltage changes. The LED display always shows the current voltage (> 120 V). The LED warning of dangerous voltage indicates voltages > 50 V_{AC} and > 120 V_{DC} on.
- This function enables/disables the refreshing of the display. With a short press of the HOLD/BACKLIGHT button, the device will stop updating the display. When HOLD is active, HOLD is shown on the display. Press the button again and the device continues with normal operation.

The feature is available in all measurement modes.

4.6 Backlight

When powered up, a long press on the HOLD/BACKLIGHT button toggles the display backlight on. If it is switched on it will be deactivated either by timeout (1 minute) or with another long press on HOLD/BACKLIGHT. The feature is available in all measurement modes.

4.7 Torchlight

After switching on, a short press on the TORCH/LPF button switches the torchlight light on or off. If it is switched on, it will be deactivated by a timeout (1 minute) or by another short press on TORCH/LPF. The feature is available in all measurement modes.

4.8 LPF feature (low pass filter)

The LPF first order filter provides noise cancelation in AC measurement modes for current and voltage. Using the LPF can lower accuracy.

By default, the LPF is turned off. When the device is on, press the TORCH/LPF button long to toggle the LPF on/off.

5. Conducting tests/measurements

5.1 General information

When connecting the test leads to the circuit or device, connect the common (COM) test lead before connecting the live lead; when removing the test leads, remove the live lead before removing the common test lead.

Measurement category

The device is of measurement category CAT IV 1000 V (CAT III 1500 V).

Measurement Category IV (CAT IV) is applicable to test and measurement circuits connected at the source of the buildings low-voltage mains installation, this includes the main fuse or circuit breaker of the building installation. Measurement Category III (CAT III) is applicable to test and measurement circuits connected to the distribution part of the buildings low-voltage mains installation, this includes distribution boards, circuit breakers and wiring.

5.2 Voltage measurement

To avoid electrical shock, the valid safety measures and VDE directives strictly have to be met concerning excessive contact voltage when working with voltages exceeding 120 V (60 V) DC or 50 V (25 V) rms AC. The values in brackets are valid for limited areas (such as medicine, agriculture)

- Set rotary switch to V.
- After switching on the device, connect the black test lead to socket 1 ground/COM and the red test lead to socket 2 input for measurements.
- By default, the device will be in AC measuring mode. To set it to DC, press the SELECT/ZERO button shortly.
- Connect the test leads to the DUT.
- The measured value is displayed on the display.

5.3 NCV (non-contact voltage) measurement – AC only

Use this function only as indicator and always check for presence of voltage using V mode of the device!

The NCV antenna of the device is positioned on the right side next to the rotary switch. A rough estimation of the voltage level is presented with a number of dashes on the display (max 3 dashes/levels).

- Set rotary switch to NCV.
- The NCV symbol is shown on the display as soon as the mode is switched on.
- After the device powers on, bring the antenna area near the live conductor.
- The NCV LED lights up when the NCV antenna area is brought close to the live conductor and an acoustic signal sounds.
- The number of dashes on the display corresponds approximately to the voltage level.

5.4 Current measurement

The device may only be used in current circuits protected with 400 A up to a nominal voltage of 1000 V. The nominal cross section of connecting line has to be respected and a safe connection has to be ensured.

μA (sockets)

Ensure that the measurement circuit is not live when connecting the device.

- Set rotary switch to uA.
- Connect the black test lead to socket 1 (ground/COM) and the red test lead to socket 2 (input for measurements).
- Connect the test leads in series to the measurement circuit.
- Reapply power to the measurement circuit.
- The measured value is displayed on the display.

Measurement category

The device is of measurement category CAT IV 1000 V (CAT III 1500 V).

Measurement Category IV (CAT IV) is applicable to test and measurement circuits connected at the source of the buildings low-voltage mains installation, this includes the main fuse or circuit breaker of the building installation. Measurement Category III (CAT III) is applicable to test and measurement circuits connected to the distribution part of the buildings low-voltage mains installation, this includes distribution boards, circuit breakers and wiring.

5.5 Resistance measurement

Prior to any capacitance measurement, it must be ensured that the capacity to be measured is not live. Failure to comply with this can lead to injury to the user or cause instrument damage. Additionally, external voltages falsify the measurement result.

- Set rotary switch to RCDC.
- After device powers on, shortly and repeatedly press SELECT/ZERO button to change measurement to diode.
- Connect the black test lead to socket 1 ground/COM and the red test lead to socket 2 input for measurements.
- Connect test leads to the DUT.
- The measured value is displayed on the display.
- Power the DUT off.
- Connect the device via the clamp to the DUT.
- Set rotary switch to A.
- Press long on the MIN/MAX/INRUSH.
- Power on the DUT.
- The device measures the inrush current and displays the result on the display.

5.5 Resistance measurement

Prior to any resistance measurement it has to be ensured that the resistor to be tested is not live. Failure to comply with this can lead to dangerous injury to the user or cause instrument damage. Additionally, external voltages falsify the measurement result.

- Set rotary switch to RCDC position.
- After device powers on, shortly and repeatedly press SELECT/ZERO button to change measurement to resistance.
- Connect the black test lead to socket 1 ground/COM and the red test lead to socket 2 input for measurements.
- Connect test leads to the DUT.
- The measured value is displayed on the display.

5.6 Continuity testing

Prior to any continuity test, it must be ensured that the element to be tested is not live. Failure to comply with this can lead to dangerous injury to the user or cause instrument damage. Additionally, external voltages falsify the measurement result.

The shown value is indicative. The accuracy of resistance measurement is lower than in resistance measurement mode. Therefore only use the resistance measurement mode for accurate resistance measurements.

- Set rotary switch to RCDC.
- After device powers on, shortly and repeatedly press the SELECT/ZERO button to change the measurement mode to continuity.
- Connect the black test lead to socket 1 ground/COM

- and the red test lead to socket 2 input for measurements.
- Connect test leads to the DUT.
- The measured value is displayed on the display.

5.7 Diode testing

Prior to any diode test, it must be ensured that the element to be tested is not live. Failure to comply with this prescription can lead to dangerous corporal user injuries or cause instrument damage. Additionally, external voltages falsify the measurement result.

Resistors and semiconductor paths in parallel to the diode cause falsified measurement results.

- Set rotary switch to RCDC.
- After device powers on, shortly and repeatedly press SELECT/ZERO button to change measurement to diode.
- Connect the black test lead to socket 1 ground/COM and the red test lead to socket 2 input for measurements.
- Connect test leads to the DUT.
- The measured value is displayed on the display.

When device measures the inrush current, it takes one measurement and uses it as a zero value. The device then waits for a current bigger than 1 A, and when it detects one it starts sampling for 1 s (1024 samples / 1 ms delayed). Once the sample is complete the inrush value is calculated and displayed.

- Power the DUT off.
- Connect the device via the clamp to the DUT.
- Set rotary switch to A.
- Press long on the MIN/MAX/INRUSH.
- Power on the DUT.
- The device measures the inrush current and displays the result on the display.

5.8 Capacitance measurement

Prior to any capacitance measurement, it must be ensured that the capacity to be measured is not live. Failure to comply with this can lead to injury to the user or cause instrument damage. Additionally, external voltages falsify the measurement result.

Ensure that capacitors are discharged prior testing!

Resistors and semiconductor paths in parallel to the capacity cause falsified measurement results.

- Set rotary switch to RCDC.
- After device powers on, shortly and repeatedly press SELECT/ZERO button to change measurement to capacitance.
- Connect the black test lead to socket 1 ground/COM and the red test lead to socket 2 input for measurements.
- Connect test leads to the DUT.
- The measured value is displayed on the display.

5.9 Frequency measurement

- Set rotary switch to freq.
- Connect the black test lead to socket 1 ground/COM and the red test lead to socket 2 input for measurements.
- Connect test leads to the DUT.
- The measured value is displayed on the display.

5.10 Connecting to and using with a PV:1525 Series instrument

For detailed instructions on connecting to a PV:1525 series instrument and a description of use, please refer to the PV:1525 series manual.

6. Transport and Storage

Improper storage